

1

PLANTA SERVIÇOS | COBERT. NÍVEL + 18.00 m

ESCALA 1/200

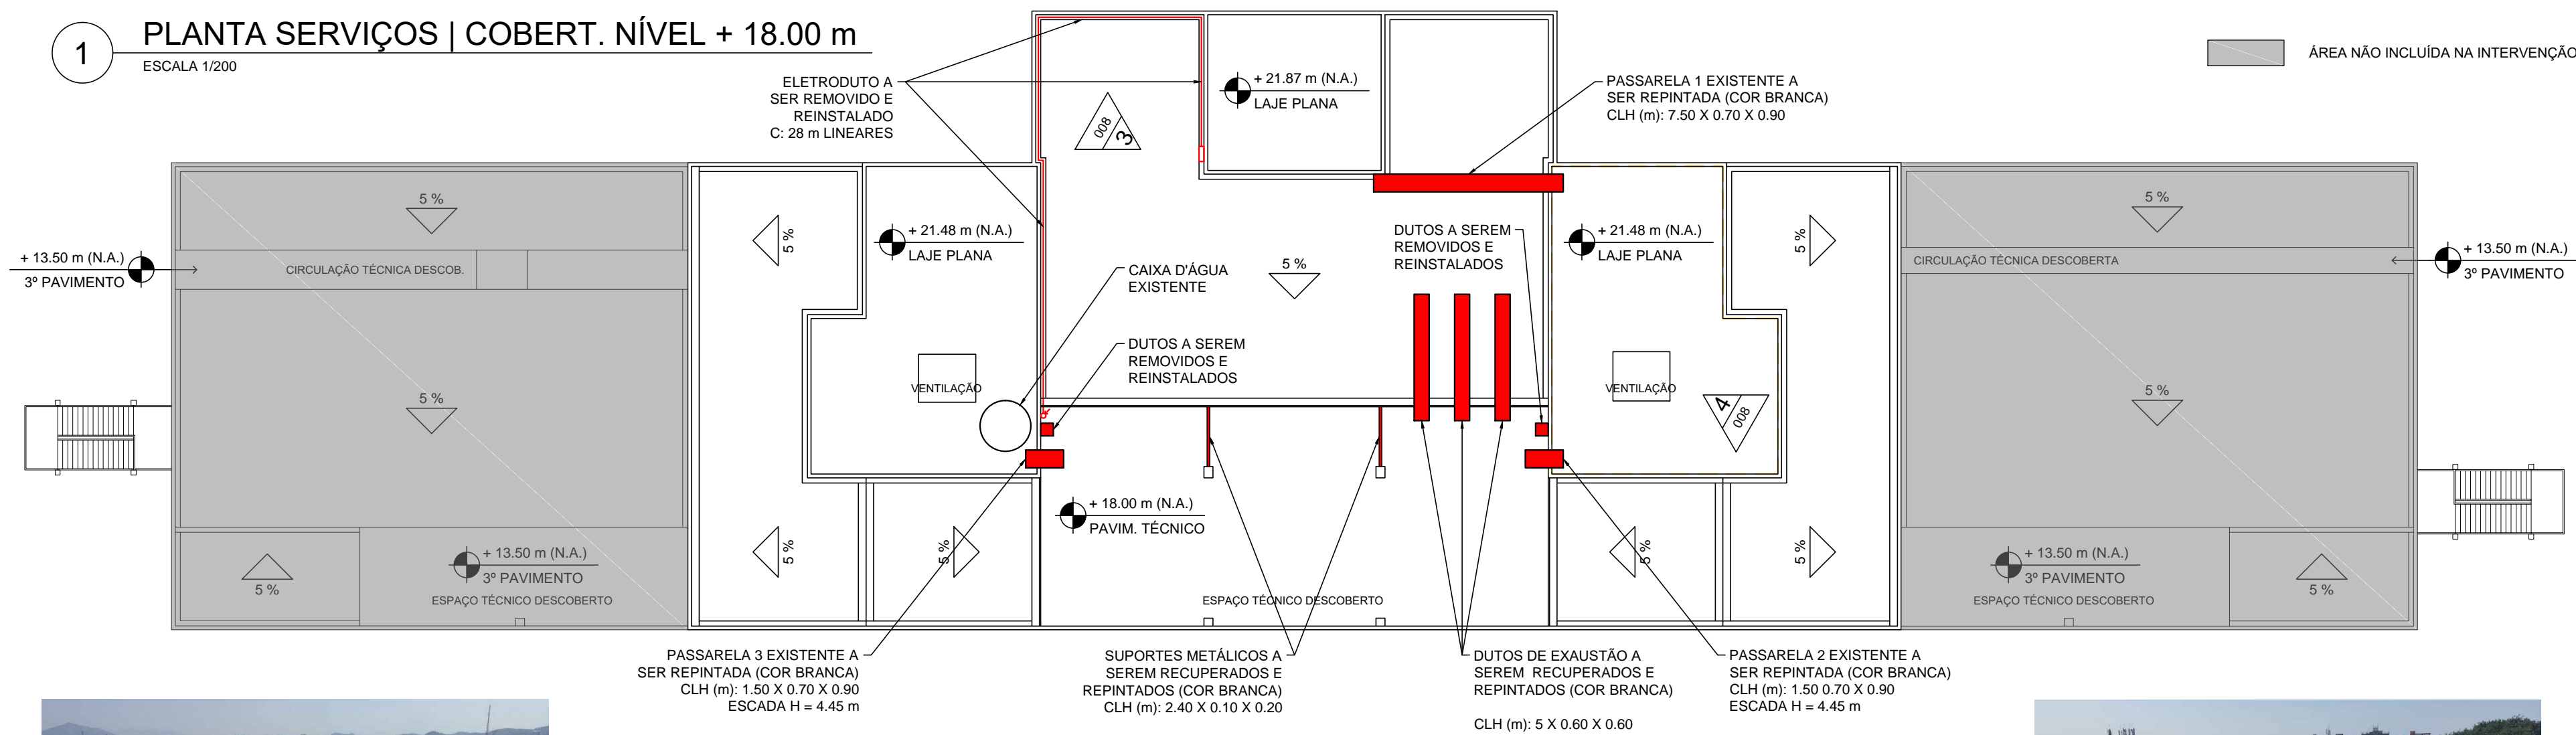


FOTO 3: PASSARELA 1 A SER REPINTADA (COR BRANCA)
LAC (m): 0.70 X 0.90 X 7.50



FOTO 4: PASSARELA 2 (SIMILAR A 3) A SER REPINTADA (COR BRANCA)
LAC (m): 0.70 X 0.90 X 1.50
ESCADA H = 4.45 m



FOTO 5: PASSARELA 3 (SIMILAR A 2) A SER REPINTADA (COR BRANCA)
ESCADA H = 4.45 m



FOTO 6: SUPTES METÁLICOS A SEREM RECUPERADOS E REPINTADOS (COR BRANCA)



FOTO 7: DUTOS DE EXAUSTÃO A SEREM RECUPERADOS E REPINTADOS (COR BRANCA)



FOTO 8: ELETRODUTO A SER REMOVIDO E REINSTALADO
AO FUNDO À DIREITA: PASSARELA 1



FOTO 9: ELETRODUTO A SER REMOVIDO E REINSTALADO
AO FUNDO: CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE E PASSARELA 3



FOTO 1: VISÃO DA COBERTURA 3



FOTO 2: VISÃO DA COBERTURA 4


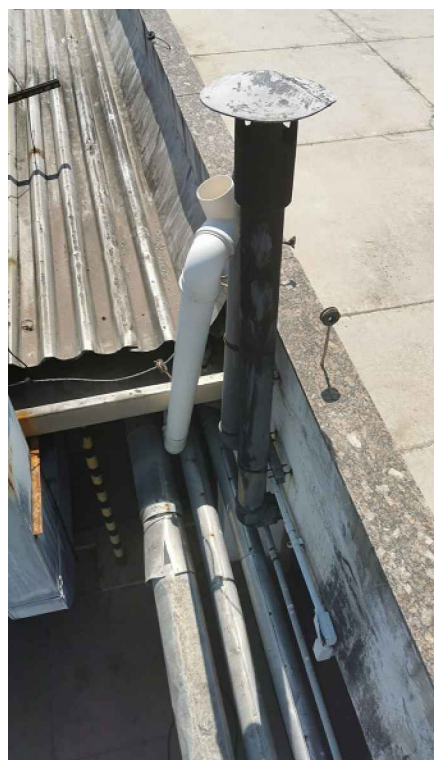


FOTO 10: DUTOS A SEREM REMOVIDOS E REINSTALADOS

TRECHO DE DESTAQUE DA EDIFICAÇÃO

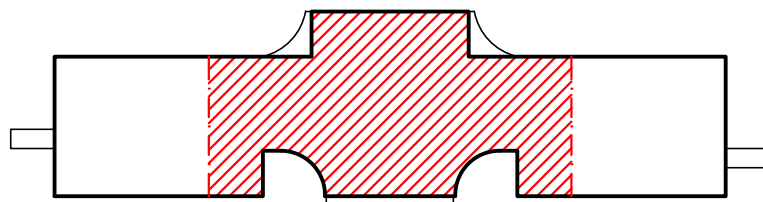

NOTAS GERAIS SOBRE SERVIÇOS ADICIONAIS

- 1 - A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A **PINTURA DE TODAS AS PASSARELAS METÁLICAS** COM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO NEVE, MARCA SUVINIL, LINHA ESMALTE CONTRA FERRUGEM ACETINADO.
- 2 - A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A **RECUPERAÇÃO CONTRA FERRUGEM E PINTURA DOS SUPORTES METÁLICOS DOS DUTOS DE HVAC** COM TINTA ESMALTE NA COR CINZA, MARCA SUVINIL, LINHA ESMALTE CONTRA FERRUGEM ACETINADO.
- 3 - A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A **RECUPERAÇÃO CONTRA FERRUGEM E PINTURA DOS DUTOS DE EXAUSTÃO** COM TINTA ESMALTE NA COR CINZA, MARCA SUVINIL, LINHA ESMALTE CONTRA FERRUGEM ACETINADO.
- 4 - A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ **REMOVER E REINSTALAR ELETRODUTOS E TUBOS APARENTES** QUE ESTÃO FIXADOS NAS PLATIBANDAS, QUE DEVERÃO SER PARCIALMENTE DEMOLIDAS E RECOMPOSTAS.
- 5 - A ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTÁ REGISTRADO NO ANEXO 4 (CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES) DA CONTRATAÇÃO, ENQUANTO QUE O QUANTITATIVO ESTÁ NO ANEXO 5 (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA).
- 6 - A CONTRATADA DEVE CERTIFICAR-SE DE INICIAR A EXECUÇÃO SOMENTE QUANDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO ESTIVER POSTO EM OBRA PARA EVITAR-SE A EXPOSIÇÃO DE ÁREAS DESPROTEGIDAS À INTEMPÉRIES.
- 7 - QUAISQUER DANOS INCORRIDOS À EDIFICAÇÃO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO IMPUTADOS À EMPRESA CONTRATADA, QUE DEVERÁ PRONTAMENTE CORRIGI-LOS ÀS SUAS EXPENSAS.
- 8 - TODO E QUALQUER SERVIÇO QUE VENHA A RESTRINGIR A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS OU INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA OU ÁGUA DEVERÁ SER PREVIAMENTE COMUNICADO PELA CONTRATADA À EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO DAE SOB PENA DE PARALISAÇÃO IMEDIATA.

A EMISSÃO INICIAL		LÉO LACERDA	LÉO LACERDA	17/09/2021
EMIS.	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	RESP. TÉCNICO	
<div><div>Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campi</div></div>		NOME DO PRÉDIO / ÁREA PAVILHÃO HÉLIO E PEGG PEREIRA SERVIÇOS GERAIS ADICIONAIS		
OBJETIVO REFORMA	CAMPUS MANGUINHOS	SETOR -		
Nº PRÉDIO 257	Nº DA META 2021-013	O.E. / O.R. 2021.02.23.07	Nº PRANCHA A257A115A.DWG	
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO ARQUITETURA		FASE PROJETO EXECUTIVO		
TÍTULO DA PRANCHA PLANTA BAIXA INDICATIVA DE SERVIÇOS NÍVEL + 18.00 METROS				DATA 17/09/2021
COORDENADOR DA META LEONARDO LACERDA	RESPONSÁVEL TÉCNICO LEONARDO LACERDA	CREA/CAU CAU Nº A31519-2	ESCALA INDICADA ART/RRT	
EQUIPE				

ARQ-008

ARQ-008